

Canon

CANON INC. 11-28, Mita 3-chome, Minato-ku, Tokyo 108, Japan

USA CANON U.S.A., INC. HEAD OFFICE
10-Nevada Drive, Lake Success, Long Island, N.Y. 11040, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. MANHATTAN OFFICE
600 Third Avenue, New York, N.Y. 10016, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. ATLANTA SERVICE STATION
160 Peachtree Street, N.W., Atlanta, Georgia 30303, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. CHICAGO OFFICE
140 Industrial Drive, Elmhurst, Illinois 60126, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. LOS ANGELES OFFICE
123 Paulinero Avenue East, Costa Mesa, California 92626, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. LOS ANGELES SERVICE STATION
3407 West 6th Street, Los Angeles, California 90020, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. SAN FRANCISCO SERVICE STATION
776 Market Street, San Francisco, California 94102, U.S.A.

CANON U.S.A., INC. HAWAII OFFICE
Bldg. B-2, 1050 Alii Moana Blvd., Honolulu, Hawaii 96814, U.S.A.

CANADA CANON OPTICS & BUSINESS MACHINES CANADA, LTD.
HEAD OFFICE
3245 American Drive, Mississauga, Ontario, L4V 1N4, Canada

CANON OPTICS & BUSINESS MACHINES CANADA, LTD.
MONTREAL OFFICE
3070 Brabant-Marineau Street, St. Laurent, Quebec, H4S 1K7, Canada

CANON OPTICS & BUSINESS MACHINES CANADA, LTD.
VANCOUVER OFFICE
735 Embrybridge Way, Richmond, B.C., V6X 1B8, Canada

EUROPE AFRICA
& MIDDLE EAST CANON AMSTERDAM N.V.
Gebouw 70, Schiphol Oost, Holland

CENTRAL &
SOUTH AMERICA CANON LATIN AMERICA, INC. SALES DEPARTMENT
P.O. Box 7022, Panama 5, Rep. of Panama

CANON LATIN AMERICA, INC. REPAIR SERVICE CENTER
P.O. Box 2019, Colón Free Zone, Rep. of Panama

SOUTHEAST ASIA CANON INC., HONG KONG BRANCH
5th Floor 2-6, Fui Yiu Kok Street, Tsuen Wan, New Territories, Hong Kong

キヤノン株式会社 キヤノン販売株式会社


108 東京都港区三田 3-11-28

カメラ販売企画部 ☎ (03) 455-9353

サービスステーション


札幌	(060)	札幌市中央区北三条西 4-1-1 (第一生命ビル 4 階) (011) 231-1313
仙台	(080)	仙台市一番町 1-1-30 (やまと生命仙台ビル 6 隅) (0222) 66-4151-7
新潟	(090)	新潟市東大通 1-4-1 (マルタケビル 7 隅) (0252) 43-2111
東京	(03)	東京都中央区銀座 5-9-9 (03) 573-7834
	(160)	東京都新宿区西新宿 1-24-1 (第一生命ビル 2 隅) (03) 348-4721
	(192)	八王子市八幡町 1-1-2 (八王子総合貿易館 1 隅) (0426) 25-7511
横浜	(231)	横浜市中区南仲通り 4-3-9 (石橋ビル 1 隅) (045) 211-1691
千葉	(280)	千葉市千葉港 4-1-3 (千葉県私学会館 4 隅) (0472) 43-9648
大宮	(330)	大宮市桜木町 4-2-18 (共栄ビル 2 隅) (0486) 41-9122
静岡	(420)	静岡市駒込 2-7-2 (静岡会館 1 隅) (0542) 55-2241
名古屋	(450)	名古屋市中村区堀内町 4-1 (毎日会館 2 隅) (052) 581-3811
大阪	(530)	大阪市北区梅田 2 (第一生命ビル 2 隅) (06) 341-9335
京都	(604)	京都市中京区御池通間之町東入ル (東邦生命ビル 5 隅) (075) 241-0216
金沢	(920)	金沢市尾張町 1-1-1-1-4 (住友生命ビル 3 隅) (0762) 32-1711
松山	(760)	高松市番町 2-1-7-1-5 (第二旗艦ビル 4 隅) (0878) 22-2044
山口	(700)	岡山市中山下 1-9-40 (新岡山ビル 5 隅) (0862) 22-8228
島根	(730)	広島市小町 2-3-0 (第二有楽ビル 5 隅) (0822) 44-4615
福岡	(812)	福岡市博多区博多駅前 4-20-23 (セントラルビル 1 隅) (092) 411-4172

CANON BOOSTER INSTRUCTIONS

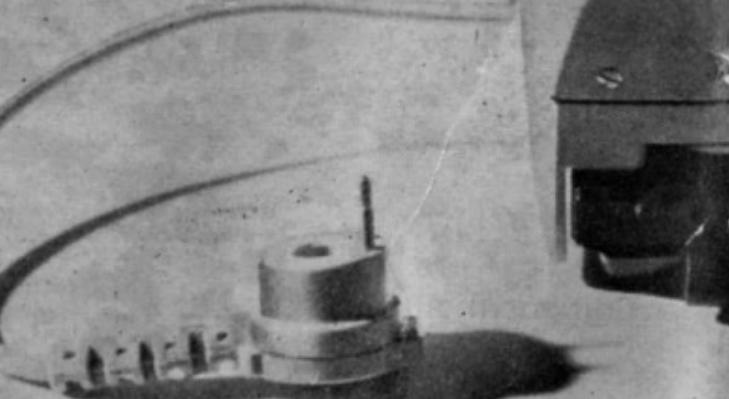

Canon

キヤノン ブースター 使用説明書

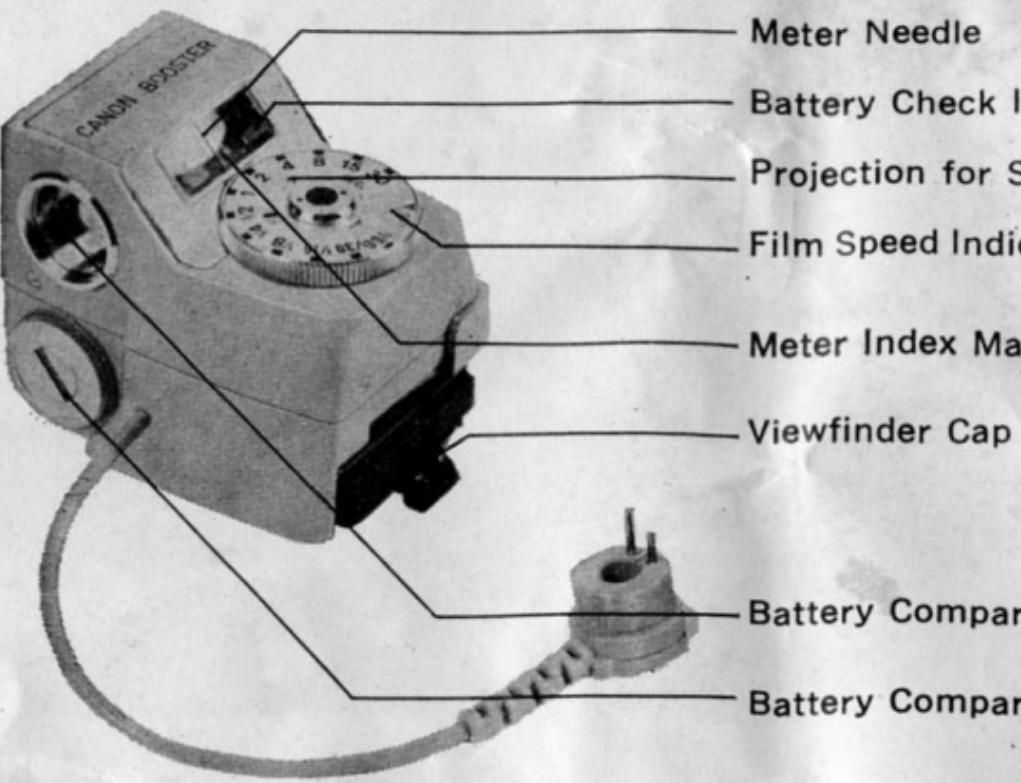

Meter Needle

メーター指針

Battery Check Index Mark

バッテリーチェック指標

Projection for Setting Dial

ダイアル盤セット用ノブ

Film Speed Indicator Window

フィルム感度表示窓

Meter Index Mark (O index)

メーター指標(O点)

Viewfinder Cap

ファインダーキャップ

Battery Compartment B

照明用水銀電池室

Battery Compartment A

メーター用水銀電池室

カメラ機種表示窓

露出時間測定ダイアル

メーター窓照明用
スイッチボタン

取り付けレバー

本体取り付け指標

ブースタースイッチおよび
チェックダials

Camera Type Indicator
Window


Exposure Time Measuring
Dial

Switch Button for Illumi-
nation of Meter Window

Attachment Lever

Index Mark for Attaching
onto Main Body

Booster Switch and Checker
Dial

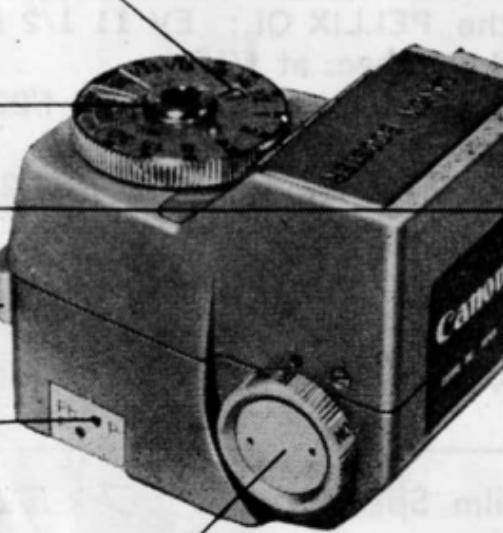

Technical Data

Light Measuring Range (using ASA 100 film):
For the PELLIX QL; EV 11 1/2 sec. at f/32 to
EV-4.5 30 sec. at f/1.2.

For the FT; EV 11 1/4 sec. at f/22 to EV-3.5 15
sec. at f/1.2.

For the FTb; EV 10 1/2 sec. at f/22 to EV-3.5 15
sec. at f/1.2.

Measuring Method: Zero-method direct reading type.

Photocell: Utilizes CdS photocell of the camera.

Exposure Time Dial: 60 30 15 8 4 2 1 1/2 1/4

1/8 1/15 1/30 1/60 sec.

Power Sources: For operating meter, use two
1.3V M20 type (# 625) mercury batteries.

For illumination of meter indicator window, use
one 1.3V M20 type (# 625) mercury battery (use
the battery removed from the camera).

Battery Check: With the switch.

Size: 65 x 54 x 39mm (2½" x 2⅛" x 1½")

Weight: 180 grams (6⅔ ozs.)

Film Speed Dial

フィルム感度目盛

ASA	20	32	40	64	80	125	160	250	320	500	640	1000	1250	2000	2500	4000	5000	8000	10000	12800
DIN	• 25 •	• 50 •	• 100 •	• 200	• 400	• 800	• 1600	• 3200	• 6400	• 12800										
	• 15 •	• 18 •	• 21 •	• 24	• 27	• 30	• 33	• 36	• 39	• 42										
	14	16	17	19	20	22	23	25	26	28	29	31	32	34	35	37	38	40	41	

キヤノンブースターの性能

測光範囲: PXQL の場合 ASA100 のフィルムに対して EV -4.5 (F 1.2 30 秒)~EV 11 (F 32 1/2 秒)

FT の場合 EV-3.5(F 1.2 15 秒) ~ EV 11 (F 22 1/4 秒)

FTb の場合 EV-3.5 (F1.2 15 秒) ~ EV 10 (F22 1/2 秒)

測光方式: ゼロメソッド・(ガルバノメーター内蔵) 露出時間
直読式

受光体: カメラボディ内の CdS 受光体を利用

露出時間目盛: 60 30 15 8 4 2 1 1/2 1/4 1/8 1/15
1/30 1/60 秒

電 源:
メーター作動用 JIS H-D型 水銀電池 1.3V 2コ使用

メーター窓照明用 JIS H-D 型 水銀電池 1.3V 1コ使用(カ
メラ側の電池を取りはずして流用する)

電池チェック: 電源スイッチ兼用チェックにより電圧の
良否測定が可能

大きさ・重量: 65 x 54 x 39mm/180 g



How to Use the Canon Booster

The Canon Booster is an auxiliary meter that is attached to the PELLIX QL, FT or FTb for metering poorly lit subjects.


ブースター（超低照度測光補助メーター）の使い方

ブースターはキヤノンペリックス QL, FTb, FTに接続して超低照度の暗い被写体を測光する補助メーターです。

Preparations and Attachment

1 Open the battery compartment A by turning its cover to the left, insert two 1.3V M20 type mercury batteries according to the diagram on the bottom of the compartment, and close the cover.

* After the mercury batteries have been loaded, turn the booster switch to "C" and check the voltage. If the meter needle is completely within the blue index mark, it means the batteries have sufficient voltage. If the meter needle is pointing to the edge of the blue index mark, replace both of the mercury batteries for new ones.

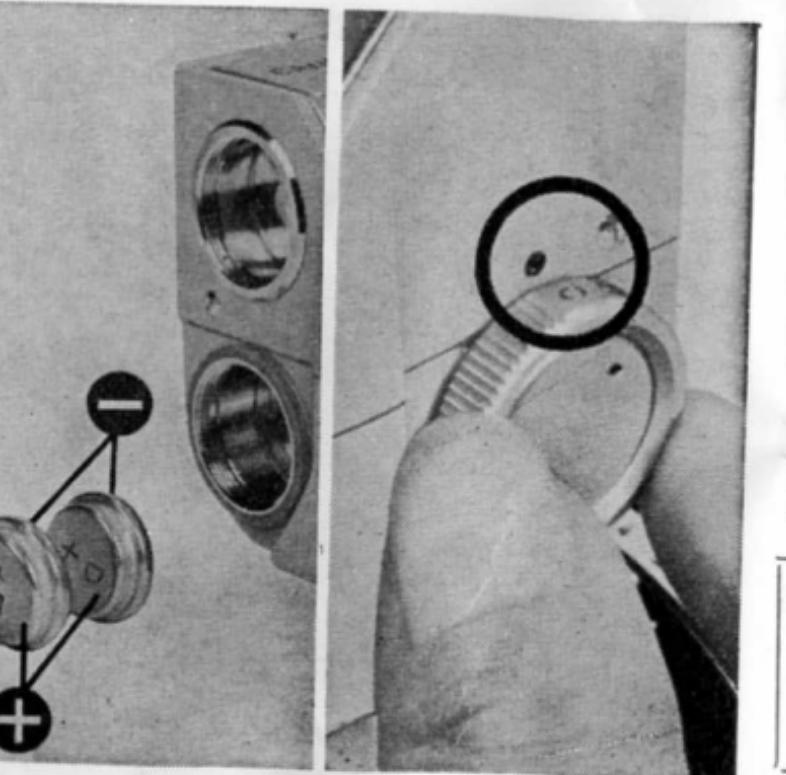

準備と取付け



1 水銀電池室蓋を左回しにはすし、水銀電池を2コ、取り付け部底面にある装填図にしたがって装填し、蓋を閉じます。

装填が終ったなら、スイッチを"C"に回し電圧の良否をチェックします。ブルー指標にメーター指針が完全にかかっていれば良好、ブルー指標の縁に少しかかる程度でしたら2コとも同一名柄の新しい電池と交換してください。

新しい水銀電池をお求めの際には、直接的な害はありませんが万一の汚染に備えて、使用済みの水銀電池と引き換えのうえ、お求めください。絶対に捨てないようお願いします。

2 Remove the mercury battery from the camera and insert it into the battery compartment B (the connecting cord plug should be removed from the compartment). Close the compartment with the battery compartment cover of the camera. This mercury battery is the power source for the illumination of the meter indicator window.

3 For the FT or FTb, set the Fb•F mark on the right side of the Booster to the shutter speed index mark on the camera. (The "P" mark for Pellix QL use.) Attach the Booster onto the accessory shoe of the camera with the use of the main body attachment lever and tighten into place.

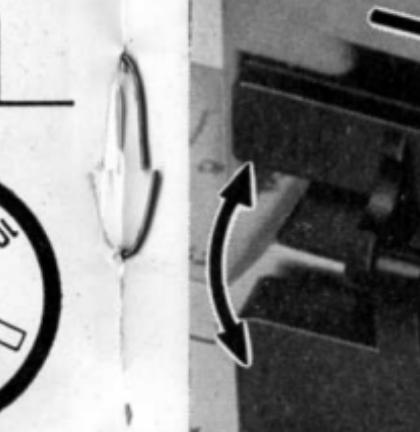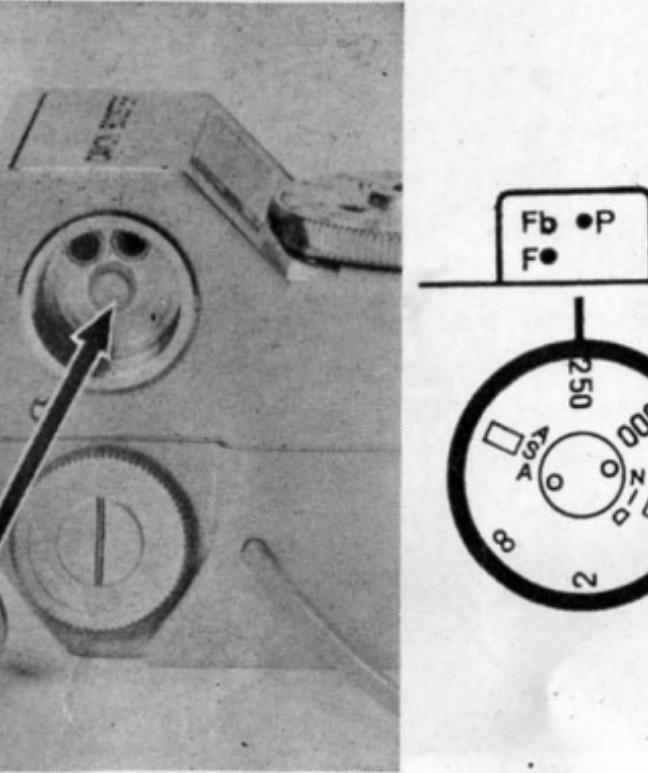

2 次にカメラ側の水銀電池を取りはずし、照明用電池室（接続コードのプラグを抜き取る）に入れ、カメラ側の電池蓋で蓋をします。（この水銀電池はメーター表示窓の照明用電源となります）。


3 ブースターの取り付けには、最初取り付けレバーを手前に引出しておきます。

3 ブースター右側面にある本体取りつけ指標をカメラのシャッターダイヤル指標に合わせ、(P 指標はペリックス QL 用、Fb•F 指標は FT FTb 用) 取り付けレバーを回し、カメラのアクセサリーシュー上に取りつけ締めつけます。


4 Insert the connecting cord plug into the socket inside the mercury battery compartment on the camera.

5 Hold the transparent plate on the meter dial, turn the projection dial until the camera's type appears in the camera type indicator window. "Fb·P" indicates PELLIX QL or FTb and "F" indicates FT.

6 Hold the outer ring of the dial, turn the projection and show the film speed of the film being used in the indicator window.

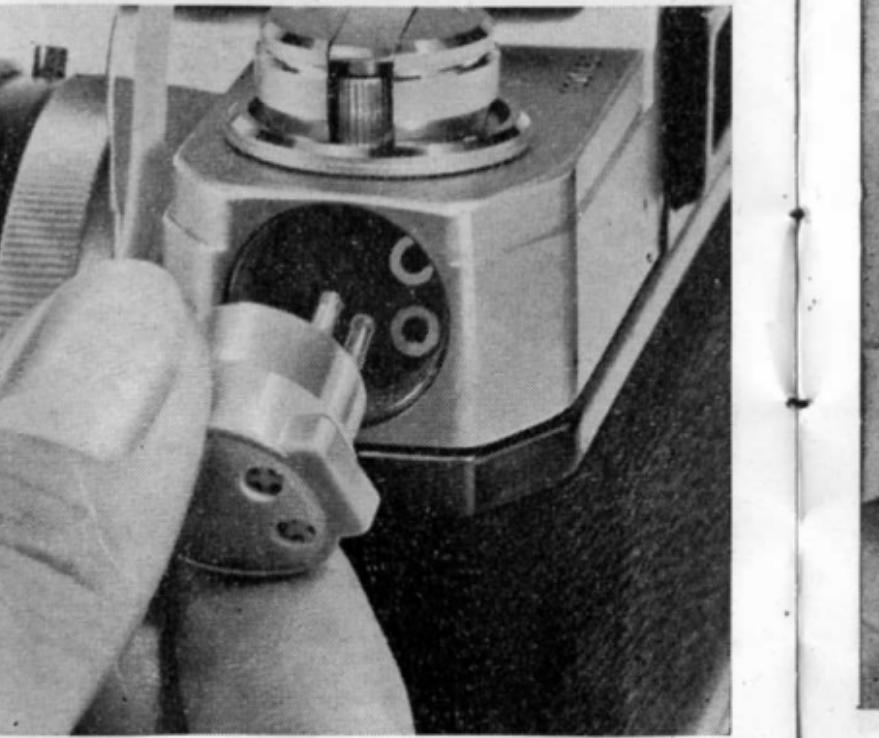

CANON BOOSTER

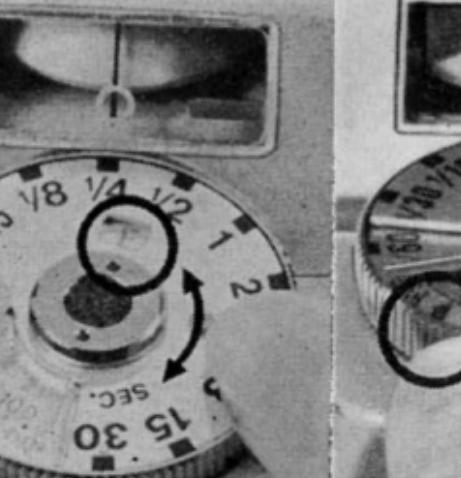

CANON BOOSTER





4 接続コード先端のプラグをカメラ側の水銀電池室内のソケットに差込みます。

5 メーターダイヤルの透明アクリル板（感度表示部）をおさえ、ダイアル盤セットノブを回して機種表示窓に機種をだします。
Fb·PはペリックスQLおよびFTb用、FはFT用です。

6 次にダイアルの外周をおさえ、感度セットンブを回して使用フィルムの感度を表示窓にだします。

Light Measurement

- 1** With the PELLIX QL, close the eyepiece shutter of the camera. With the FT or FTb, cover the eyepiece with the viewfinder cap of the Booster. Set the desired f/stop on the lens.
- 2** Set the CdS actuating lock lever on the camera to the "L" position.
- 3** Press the CdS actuating lever and lock the lever.
- 4** Aim the camera at the subject and turn on the booster switch.
With the PXQL, release the CdS actuating lever after measuring.
- 5** The usable exposure time dial is as follows.
With the FT: 30-1/60 sec. With the Pellix QL: 60-1/30 sec. (With the FTb: 30-1/30 sec. (With the FTb, usable measuring time is up to 30 sec, though the exposure time dial indicates up to 60 sec.)

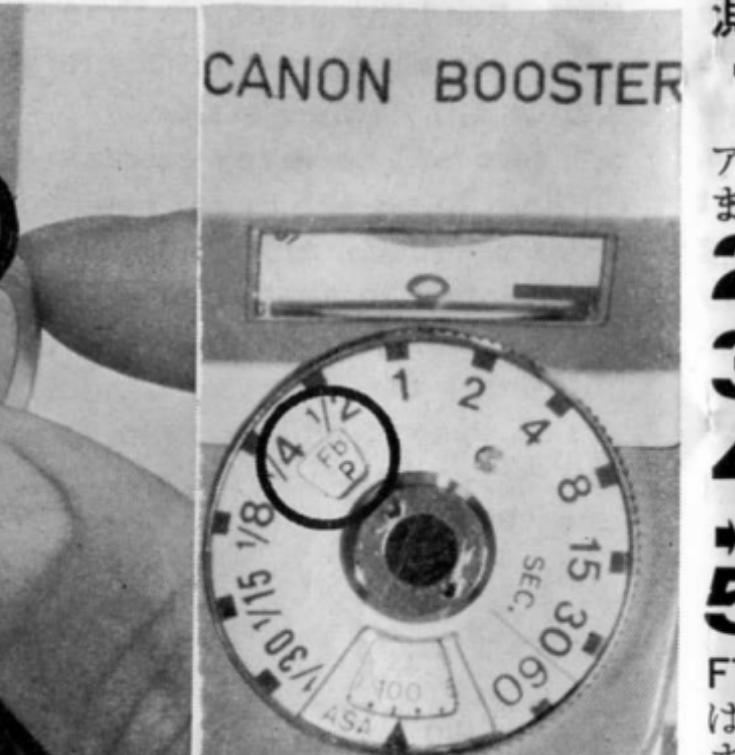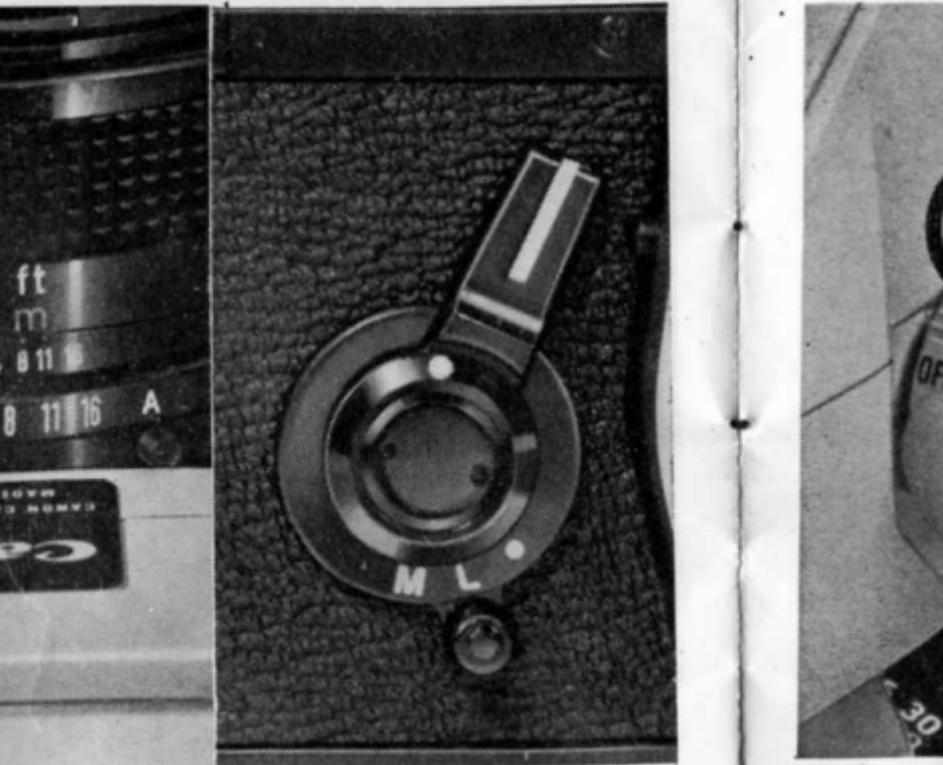


測光

- 1** まずFTb, FT の場合はファインダー キャップでファインダーを覆い、(PXQLではアイピースシャッターでファインダーを遮光します。)次に任意の絞り値をレンズ側にセットし、カメラのメーター測光レバーのロックレバーを L 指標位置に移します。
- 2** 測光レバーを押込み、カメラを被写体に向け、ブースタースイッチを ON にセットします。
- 3** PXQL の場合はロックを解除します。
- 4** 使用できる測光時間目盛は、FT では 30 ~ 1/60秒、PXQL では 60~1/30秒、FTb では 30~1/30秒です。(FTb の場合、目盛は 60秒まででていますが測光できるのは 30秒までです。)

6 When the main switch is set at "ON", the meter needle will move according to the light intensity of the subject. Adjust the meter needle to the zero point by turning the meter needle. As the meter needle continues to move, readjust the meter needle to the zero point by turning the meter needle. A fine adjustment is necessary especially when the subject is difficult to get at.
◆ Wait and make an adjustment 2-3 minutes later when the situation is darker than EV 0, and 10--30 seconds later when the situations are brighter than EV 0.

7 Read the exposure time aligned with the "o" position and transfer it to the shutter dial on the camera's side.
◆ There will be many cases in which it will be difficult to set the meter needle against the "o" index because it must be performed under dark conditions. In such cases, press the illumination switch located in front of the meter and illuminate the indicator window.
◆ For speeds slower than 1 sec., set the dial to "B" and release the shutter with the cable release.

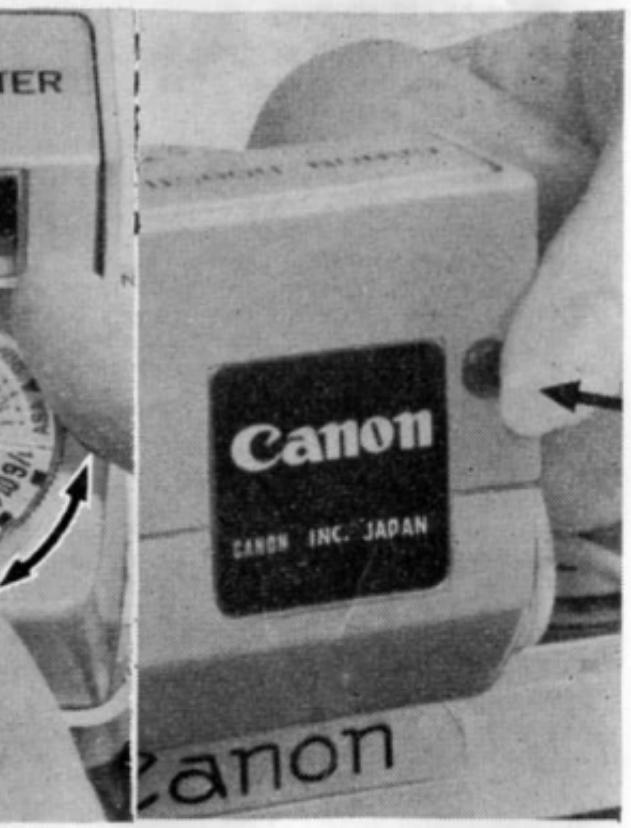

6 プースタースイッチを ON にセットしますと、指針は被写体の明るさに応じて移動しますのでメーターダイヤルを回し、指針を 0 点に合わせます。さらに指針は微動しますから、再びメーターダイヤルを回し 0 点に合わせ直します。被写体条件の悪い場合には数度繰返し調節してください。
＊EVO より暗い範囲では、測光時間が 2~3 分ほどかかります。明るい場合には 10~30 秒程度です。

7 そのときの 0 点位置にある露出時間を読み取り、カメラ側シャッターダイヤルに移します。1 秒以上の低速ではダイアルを B にセットし、レリーズを用いて露光をあたえます。
＊暗くて指針を合わせにくい場合は、照明スイッチボタンを押し、表示窓を照明してください。